



Návod na montáž a použitie



LEŠENIE Telesafe XL

Pokyny na montáž a použitie
musia byť dodržiavané.



EN1004

201805-IE-1210

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Všeobecné	3
2.1.	<i>Použitie.....</i>	3
2.2.	<i>Dodatočné pokyny nevyhnutné pre používanie lešenia Telesafe</i>	4
2.3.	<i>Nastavenie výšky lešenia Telesafe</i>	5
2.4.	<i>Podmienky pre použitie lešenia Telesafe</i>	5
2.5.	<i>Kontrola, skladovanie a lešenie Telesafe.....</i>	6
2.6.	<i>Demontáž lešenia Telesafe.....</i>	6
2.7.	<i>Premiestnenie lešenia Telesafe</i>	6
2.8.	<i>Montáž a oprava náhradných dielov</i>	7
2.9.	<i>Záručné podmienky.....</i>	7
2.10.	<i>Pripojenie systému Q-Lock</i>	8
2.11.	<i>Zamykanie koliesok</i>	8
2.12.	<i>Vysunutie vyvažovacích noh.....</i>	8
2.13.	<i>Kontrolný zoznam.....</i>	8
2.14.	<i>Tabuľka konfigurácie hliníkového lešenia Telesafe XL</i>	9
2.15.	<i>Diely hliníkového lešenia Telesafe XL</i>	10
2.16.	<i>Štítky na hliníkovom lešení Telesafe XL</i>	11
3.	Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe XL.....	12
3.1.	<i>Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S004 XL</i>	12
3.2.	<i>Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S005 XL</i>	14
3.3.	<i>Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S006 XL</i>	16
3.4.	<i>Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S007 XL</i>	18
3.5.	<i>Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S008 XL</i>	20
4.	3D obrázky hliníkového lešenia Telesafe XL	22

1. Úvod

Tento návod na montáž a použitie slúži k dvojdielnému hliníkovému lešeniu, ktoré je označované ako Telesafe. Pred montážou lešenia Telesafe si starostlivo prečítajte tieto pokyny. Požadované lešenie musí byť zostavené a používané v súlade s týmito pokynmi. Všetky pokyny v tomto návode musia byť presne dodržané. V prípade nedodržania pokynov v tomto návode môže dôjsť k nehode. Predajca nezodpovedá za montáž a používanie lešení Telesafe vyrábaných spoločnosťou Cagsan Merdiven v rozpore s týmto návodom. Zamestnávateľ, vedúci alebo užívateľ nesie zodpovednosť za správne používanie lešenia v súlade s týmto návodom a za to, aby bol tento návod použitý všade, kde sa používa lešenie Telesafe.

2. Všeobecné

Štandardné konfigurácie lešenia Telesafe môžete vidieť v tabuľke v tomto návode. Lešenie Telesafe môže byť montované, demontované alebo upravované len pod dohľadom oprávnenej osoby a osobami, ktoré sú vyškolené pre súvisiace špecifické riziká;

- Porozumenie plánu montáže, demontáže alebo úprav lešenia Telesafe;
- Bezpečná montáž, demontáž alebo úpravy lešenia Telesafe;
- Opatrenia k predchádzaniu rizík voči ľuďom alebo predmetom; Bezpečnostné opatrenia pre poveternostné podmienky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť lešenia Telesafe
- Povolené zaťaženie
- Ďalšie riziká ku ktorým môže dôjsť v dôsledku vyššie uvedenej montáže, demontáže alebo úprav. Ľudia, ktorí sú za prácu zodpovední, musia mať tento návod k dispozícii.

K montáži musia byť použité len originálne náhradne diely Cagsan Merdiven.

Štandard Cagsan Merdiven – Konfigurácie lešení ProTube spĺňajú európsku normu EN1004.

Pred použitím lešenia rešpektujte národné alebo miestne predpisy. Pokiaľ je to možné, pre väčšiu bezpečnosť by mali byť ľudia pracujúci na lešení pripojení k vonkajšej stene. Ľudia by sa nemali pripojiť k lešeniu, pokiaľ nie je lešenie pripevnené ku stene.

2.1. Použitie

Lešenie Cagsan Merdiven Telesafe možno použiť vo výškach uvedených nižšie v tabuľke.


Maximálna výška pracovnej podlažky		
Produkt	Vnútri	Vonku
Telesafe S004XL	2,75 m	2,75 m
Telesafe S005XL	3,83 m	3,83 m
Telesafe S006XL	4,42 m	4,32 m
Telesafe S007XL	5,23 m	5,23 m
Telesafe S008XL	6,05 m	6,05 m

- Maximálne zaťaženie na pracovnú podlažku je **186kg/m²**
- Lešenia Telesafe XL sú vyrábané podľa zaťaženia **triedy 3 (200kg/m²)**
- **TS EN 1004-3-6,05/6,05-H2-XXXD**
- **TUV EN 1004-3-6,05/6,05-H2-XXXD**
- V prípade nadmerného vetra musia byť lešenia Telesafe dostatočne upevnené k stene
- Lešenie Telesafe možno použiť len na vodorovných, rovných a pevných povrchoch
- Lešenie Telesafe nemožno používať pri sile vetra prekračujúceho 8 m/s podľa NV č. 365/2005 Sb. a ČSN 738101
- Lešenie Telesafe nemožno používať počas búrky, snehu, ľadu, prílišného dažďa alebo bleskov
- Nezdvíhajte ani nedržte lešenie Telesafe pomocou žeriavu

- Štandardné zostavy nepočítajú s použitím plachiet či reklamných billboardov.

2.2. Dodatočné pokyny nevyhnutné pre používanie lešenia Telesafe

- Pri práci s lešením Telesafe ste povinní používať osobné ochranné pracovné pomôcky podľa NV č. 362/2005 Zb.
- Výstup na lešenie Telesafe je len vnútom veže! Je zakázané liezť po vonkajšej strane rámov, nestojte na stabilizátoroch/vzperách.
- Nezvyšujte výšku pracovnej podlažky, na ktorej pracujete rebríkom, zdvíhačom atď. (Obrázok 1)
- Základné rozmery podláh nemožno v žiadnom prípade rozširovať.
- Používanie zdvíhacích zariadení na lešení Telesafe nie je povolené. Môže to vážne ovplyvniť rovnováhu. (Obrázok 2)

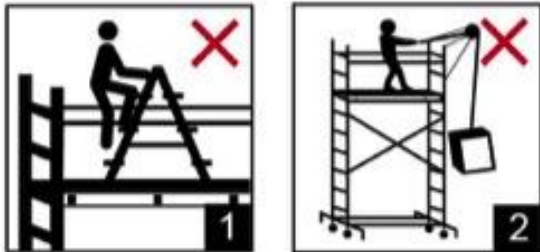


- Diely a nástroje na pracovnú podlahu lešenia Telesafe možno prenášať len ručne a to vnútom veže.
- Pokiaľ by malo byť lešenie Telesafe umiestnené na mäkkom povrchu, mali by byť pod kolieskami ochranné dosky alebo U-profily (Obrázok 3)
- Zaťaženie proti vetru by sa malo vziať do úvahy v oblastiach, ktoré sú ovplyvnené vetrom, ako sú otvorené konštrukcie, rohy budov atd. Používanie lešenia by malo byť zastavené pri silách vetra, ktoré presahujú 8m/s a nemalo by sa ani premiestňovať. Pokiaľ je to možné, lešenie Telesafe by malo byť pripevnené k stene

a premiestňované môže byť len vtedy, keď sú vhodné poveternostné podmienky. (Obrázok 4)




- Na vonkajšiu stranu lešenia Telesafe nesmú byť umiestnené ďalšie pracovné plošiny a ďalšie predmety
- Lešenie Telesafe musí byť postavené tak, aby bolo vo vodorovnej polohe. Náklon lešenia nesmie presiahnuť 1%. Preto by vo výške 4 metrov nemal náklon presiahnuť 4 cm
- Nikdy neopúšťajte lešenie Telesafe bez toho, aby bolo zabezpečené proti vstupu neoprávneným osobám
- Je zakázané kombinovať lešenia rôznych značiek/výrobcov, kombinácia môže predstavovať nebezpečenstvo, pretože pre také kombinovanie nie je vykonaný výpočet zaťaženia a vyváženia
- Bezpečná prevádzka lešenia Telesafe musí byť vždy prioritou
- Na lešení Telesafe musia vždy pracovať najmenej 2 ľudia (Obrázok 5)
- Nepristupujte na pracovnú podlažku zvonku, ale zvnútra, kde je priestor pre prístup na pracovnú podlažku (Obrázok 6)
- Výšku lešenia Telesafe možno nastaviť pomocou dvoch osôb, ktoré súčasne obsluhujú lanový systém (Obrázok 7)

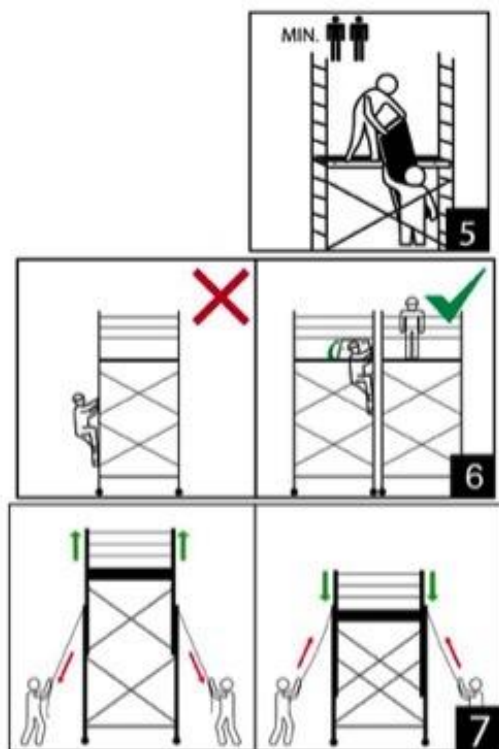

2.3. Nastavenie výšky lešenia Telesafe


1. Vytiahnutie lešenia

- Zatiahnite lano dole, pokiaľ západkový systém nepreskočí ďalšiu priečku (Obrázok A)
- Keď horná západka prejde ďalšou priečkou, pomaly spustite lanový systém (Obrázok B)
- Opakujte postup, pokiaľ nedosiahnete požadovanú výšku.

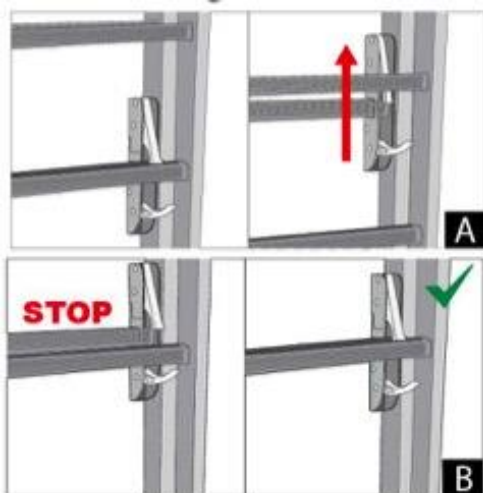

2. Zníženie lešenia

- Zatiahnite lano dole, pokiaľ sa západkový systém nezdvihne od priečky (C). Zastavte, akonáhle sa západkový systém zdvihne od priečky (D).
- Spustite lešenie súčasne z oboch strán (E). Akonáhle dosiahnete požadovanú výšku (F), zastavte a potiahnite lano dole, kým sa západkový systém späť vykloní (G).
- Pomalým spúšťaním lana umiestnite západku na požadovanú priečku (H).

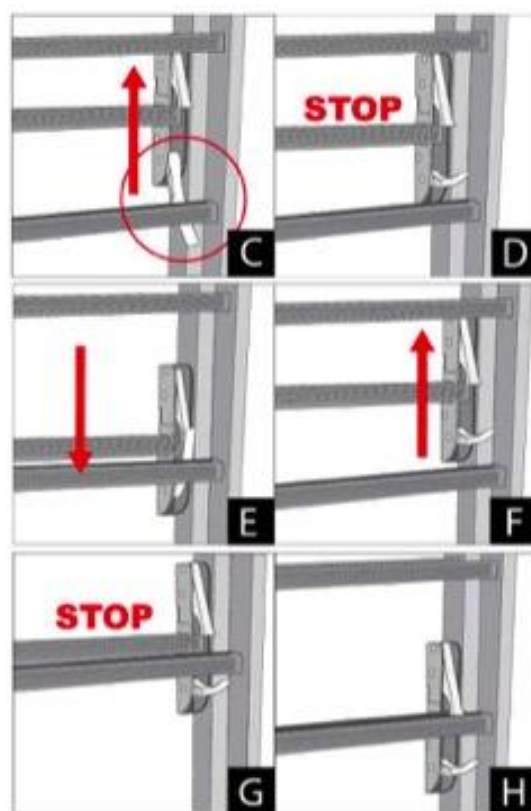

2.4. Podmienky pre použitie lešenia Telesafe

Pri prvom alebo opätovnom použití už nainštalovaného lešenia Telesafe je potrebné zobrať do úvahy nasledujúce:

- Produkt je vhodný pre použitie s lešeniami Telesafe
- Lešenie Telesafe umožňuje bezpečnú prevádzku v bezprostrednej blízkosti miesta montáže


- Lešenie Telesafe možno stále bezpečne používať
- Povrch je vodorovný, rovný a môže niesť potrebné množstvo nákladu
- Faktory prostredia, ako sú otváracie dvere, automaticky používané slnečné clony, elektrické káble atď. nesmú spôsobiť nebezpečenstvo
- Plocha nevyhnutná na montáž a používanie lešenia Telesafe musí byť bez bariér
- Sú na pracovisku k dispozícii všetky požadované diely a osobné ochranné pracovné pomôcky podľa NV č. 362/2005 Sb
- Poškodené časti alebo iné než uvedené v tomto návode sa nesmú použiť
- Lešenie Telesafe bolo zostavené v súlade s týmto návodom a konfiguračnou tabuľkou
- Maximálna povolená výška nie je prekročená
- Lešenie Telesafe je zmontované tak, aby dovnútra bolo možné vliezť
- Kolieska sú správne umiestnené a zabrzdzené
- Rámy sú správne pripevnené
- Vodorovné a diagonálne vzpery sú správne pripevnené a upevnené pomocou Q-Lock
- Bočné podpery sú správne namontované
- Lešenie Telesafe je vertikálne (kontrola pomocou vodováhy)
- Lešenie Telesafe je vyvážené
- Pracovné podlažky sú na správnych miestach a sú zabezpečené bezpečnostnou západkou
- Pracovné podlažky sú s odstupom najmenej 4 metrov
- Všetky diely k lešeniu Telesafe a konfigurácie musia byť skontrolované pri každej inštalácii
- Všetky zaisťovacie kolíky sú na svojom mieste na lešení a sú uzamknuté

2.5. Kontrola, skladovanie a lešenie Telesafe

- Časti lešenia Telesafe musia byť prepravované opatrne, aby nedošlo k poškodeniu
- Skladované musí byť tak, aby k montáži veže boli k dispozícii len nepoškodené a originálne časti v správnom počte
- Všetky časti musia byť skontrolované, že sú funkčné a nie sú znečistené
- Nesmiete použiť poškodené alebo nevhodné súčasti
- Poškodené časti je potrebné vrátiť výrobcovi na kontrolu
- Lešenie Telesafe sa doporučuje každý rok skontrolovať odborníkom
- Pokiaľ lešenie nepoužívate, malo by byť pripevnené na pevné miesto (napr. vonkajšia stena atď.)

2.6. Demontáž lešenia Telesafe


- Lešenie Telesafe by malo byť demontované podľa inštrukcií na montáž, ale v opačnom poradí. Pri demontáži pracovných podlažiek musia byť otvorené bezpečnostné západky (Obrázok 8)

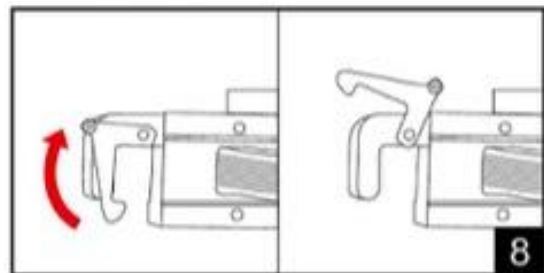

2.7. Premiestnenie lešenia Telesafe

- Aby sa lešenie Telesafe pohybovalo, stabilizátory musia byť zdvihnuté maximálne 10 cm
- Kolieska sa uvoľnía zdvihnutím brzdových pedálov (Obrázok 9)

- Pokiaľ sa lešenie Telesafe posúva, nesmú na ňom zostať žiadne osoby, náradie či materiály (Obrázok 10)

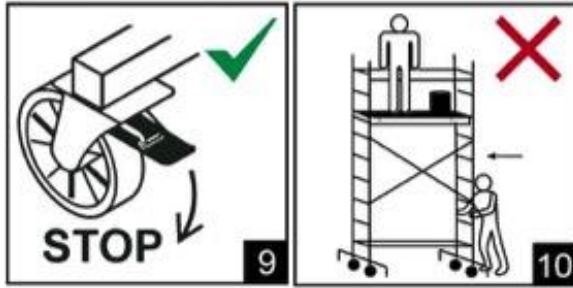

- Pred posúvaním by mala byť vykonaná kontrola, či okolité vplyvy, napríklad otvárajúce sa dvere, automatické slnečné clony, elektrické káble, prevádzka, okoloídúci a pod., nepredstavujú riziko vo chvíli, kedy je lešenie premiestňované
- Lešenie Telesafe posúvajte len pozdĺž alebo priečne, cez vodorovný a dostatočne nosný povrch bez nerovností.
- Tiež zabezpečte, aby sa lešenie počas posúvania nezačalo nakláňať
- Hneď po premiestnení lešenia musia byť aktivované brzdy a to zošľapnutím brzdového pedálu

2.8. Montáž a oprava náhradných dielov

Náhradné diely poskytnuté firmou , musia byť umiestnené na správny produkt, a to rovnakým spôsobom ako nahradzované diely. Montáž (pripojenie) a oprava je vykonaná na vlastné nebezpečenstvo a na náklady zákazníka. Firma Cagsan Merdiven nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnou montážou a opravou. Firma Cagsan Merdiven môže byť za poplatok privolaná na opravu Vášho produktu, alebo montáž.

2.9. Záručné podmienky


Tento výrobok firmy Cagsan Merdiven bol navrhnutý, vyrobený a testovaný s najvyššou možnou starostlivosťou. Pokiaľ bude tento výrobok používaný v súlade

s návodom a na príslušné účely, vzťahuje sa naň záruka za týchto podmienok:

1. Firma Cagsan Merdiven ručí za spoľahlivosť produktu a kvalitu materiálov použitých pre tento produkt.
2. Akceptujeme všetky poškodenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, výmenou poškodenej časti, výmenou celého výrobku alebo poskytnutím častí k výmene.
3. Poruchy, na ktoré se záruka nevzťahuje sú uvedené nižšie:
 - a) Používanie produktu v rozpore s požadovaným využitím a návodom na jeho montáž a použitie.
 - b) Bežné opotrebenie výrobku.
 - c) Oprava či náhrada lešenia zákazníkom alebo treťou stranou (s výnimkou namontovania náhradných súčastí poskytnutých firmou Cagsan Merdiven, ako je uvedené v bode 2.8)
4. Akékoľvek vady, nájdené po doručení výrobku, nahláste ihneď firme Cagsan Merdiven alebo distribútorovi. Pokiaľ nebudú vady ohlásené ihneď, záruka zaniká. K nároku na záruku sa musíte preukázať nákupným dokladom.
5. Akékoľvek vady výrobku musia byť nahlásené firme Cagsan Merdiven alebo distribútorovi čo najskôr, najneskôr však do 7 dní po nájdení vady.
6. a) Pokiaľ bude vznesený nárok podľa podmienok reklamácie, firma Cagsan Merdiven má právo preskúmať výrobok vo výrobe. Zákazník musí pre tento účel výrobok poskytnúť. Pokiaľ bude počas skúmania výrobku zistené, že výrobok nebol používaný správne, bude cena prieskumu vyúčtovaná zákazníkovi.
7. b) Pokiaľ bude zákazník požadovať, aby bol prieskum vykonaný nezávislou inštitúciou, hradí ho zákazník.


2.10. Pripojenie systému Q-Lock

Vodorovné a priečne vzpery so systémom Q-Lock musia byť namontované do otvorov tak, aby kovový zámok smeroval dole a západka Q-Lock bola utiahnutá (Obrázok 11).

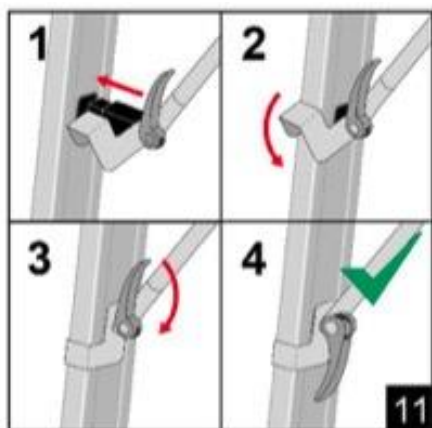


2.11. Zamykanie koliesok

K zaisteniu koliesok musíte zošlapnúť brzdový pedál. Ak chcete otvoriť zámok kolieska, musíte zdvihnúť brzdový pedál nahor (Obrázok 12).

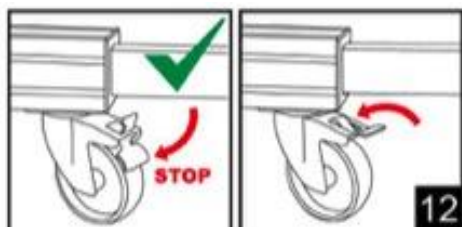


2.12. Vysunutie vyvažovacích noh

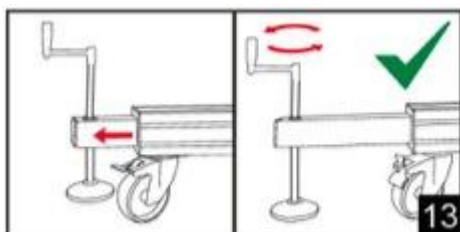

Pre lepšiu rovnováhu lešenia vytiahnite ramená na vyvažovacích nohách a otočte

ich v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili nohy (Obrázok 13).

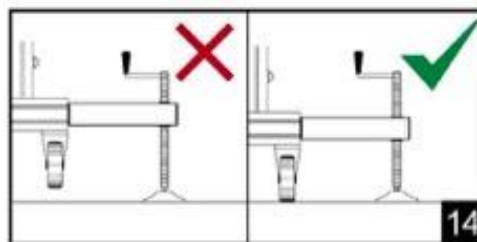

Nezdvíhajte kolieska nad zem (Obrázok 14).

2.13. Kontrolný zoznam

Pokiaľ sú zistené závady, nesmú byť dotknuté komponenty znovu použité.

Pomôcky a bezpečnostné prvky

- Kontrolujú sa, či sú k dispozícii všetky komponenty, nástroje a bezpečnostné prvky (lano atď.) pre montáž a prístup do pracovnej veže a tiež vhodné miesto použitia.

Rebríky

- Skontrolujte poškodenie a praskliny na nosných profiloch a priečkach.

Vodorovné a diagonálne vzpery

- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, prasklinám a či správne fungujú.
- Skontrolujte, či systém Q-Lock nie je prasknutý alebo zdeformovaný.

Pracovná podlažka

- Skontrolujte, či nie je prasknutá, zdeformovaná a či fungujú bezpečnostné háky. Skontrolujte stav dreva a správnu funkciu poklopov.

Okopová ohrádka pracovnej podlažky

- Skontrolujte stav dreva a či nie je prasknutá.

Vyvažovacie nohy

- Skontrolujte, či koliesko a brzda správne fungujú. Skontrolujte, či je každá vysúvacia noha ľahko nastaviteľná.


2.14. Tabuľka konfigurácie hliníkového lešenia Telesafe XL

		S004XL	S005XL	S006XL	S007XL	S008XL
Výška pracovnej podlažky(m)		2,75	3,83	4,42	5,23	6,05
Pracovná výška (m)		4,55	5,63	6,22	7,03	7,85

60x155 cm	Popis	Kód položk.	Hmotnosť	Kusy				
		8priečkový vysúvací rebrík	S004XLMTK	12,5	2	-	-	-
	10priečkový vysúvací rebrík	S005XLMTK	15	-	2	-	-	-
	11priečkový vysúvací rebrík	S006XLMTK	15,7	-	-	2	-	-
	13priečkový vysúvací rebrík	S007XLMTK	19,4	-	-	-	2	-
	15priečkový vysúvací rebrík	S008XLMTK	21	-	-	-	-	2
	Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 1220mm	DA040506XL	14	2	2	2	-	-
	Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 1480mm	DA07XL	14,5	-	-	-	2	-
	Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 1540mm	DA08XL	15	-	-	-	-	2
	Spojovací profil 1900 mm	75251900SOM	1,4	2	2	2	2	-
	Spojovací profil 1950 mm	75251950SOM	1,4	-	-	-	-	2
	Pracovná podlažka 60 cm	PLT155x60	15	1	1	1	2	2
	Okopová ohrádka prac. podlažky	TEK45678XL	9	1	1	1	1	1
	Skrutka s plastovou hlavou	AKS000000003	0-2	8	8	8	16	16
	Horizontálna vzpera 1710 mm	Q171075-100	1,5	6	8	8	8	8
	Diagonálna vzpera 2050 mm	Q205075-100	1,8	2	2	2	2	2
	Diagonálna vzpera 2480 mm	Q248075-100	2,1	2	2	2	2	-
	Diagonálna vzpera 2500 mm	Q2500100	2,1	-	-	-	-	4
	Stabilizačná vzpera 1860 mm	DBR110001860	1,3	-	-	-	4	4
	Priečkový profil	DA45678B	0,9	1	1	1	1	1
	Celková váha			99,1	107,1	107,6	138,7	153,1

Popis	Kód položky	Rozmery
8priečkový vysúvací rebrík	S004XLMTK	130 x 2300 x 750
10priečkový vysúvací rebrík	S005XLMTK	130 x 2800 x 750
11priečkový vysúvací rebrík	S006XLMTK	130 x 3100 x 750
13priečkový vysúvací rebrík	S007XLMTK	130 x 3650 x 750
15priečkový vysúvací rebrík	S008XLMTK	170 x 4200 x 750
Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 1220mm	DA040506XL	300 x 1220 x 460
Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 1480mm	DA07XL	300 x 1480 x 460
Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 1540mm	DA08XL	300 x 1540 x 460
Spojovací profil 1900 mm	75251900SOM	75 x 25 x 1900
Spojovací profil 1950 mm	75251950SOM	75 x 25 x 1950
Pracovná podlažka 60 cm	PLT155x60	1750 x 100 x 600
Okopová ohrádka prac. podlažky	TEK45678XL	2200 x 200 x 50
Skrutka s plastovou hlavou	AKS000000003	65 x 65 x 65
Horizontálna vzpera 1710 mm	Q171075-100	1730 x 100 x 60
Diagonálna vzpera 2050 mm	Q205075-100	2070 x 100 x 60
Diagonálna vzpera 2480 mm	Q248075-100	2500 x 100 x 60
Diagonálna vzpera 2500 mm	Q2500100	2530 x 110 x 70
Stabilizačná vzpera 1860 mm	DBR110001860	1860 x 150 x 30
Priečkový profil	DA45678B	105 x 90 x 340

2.15. Diely hliníkového lešenia Telesafe XL

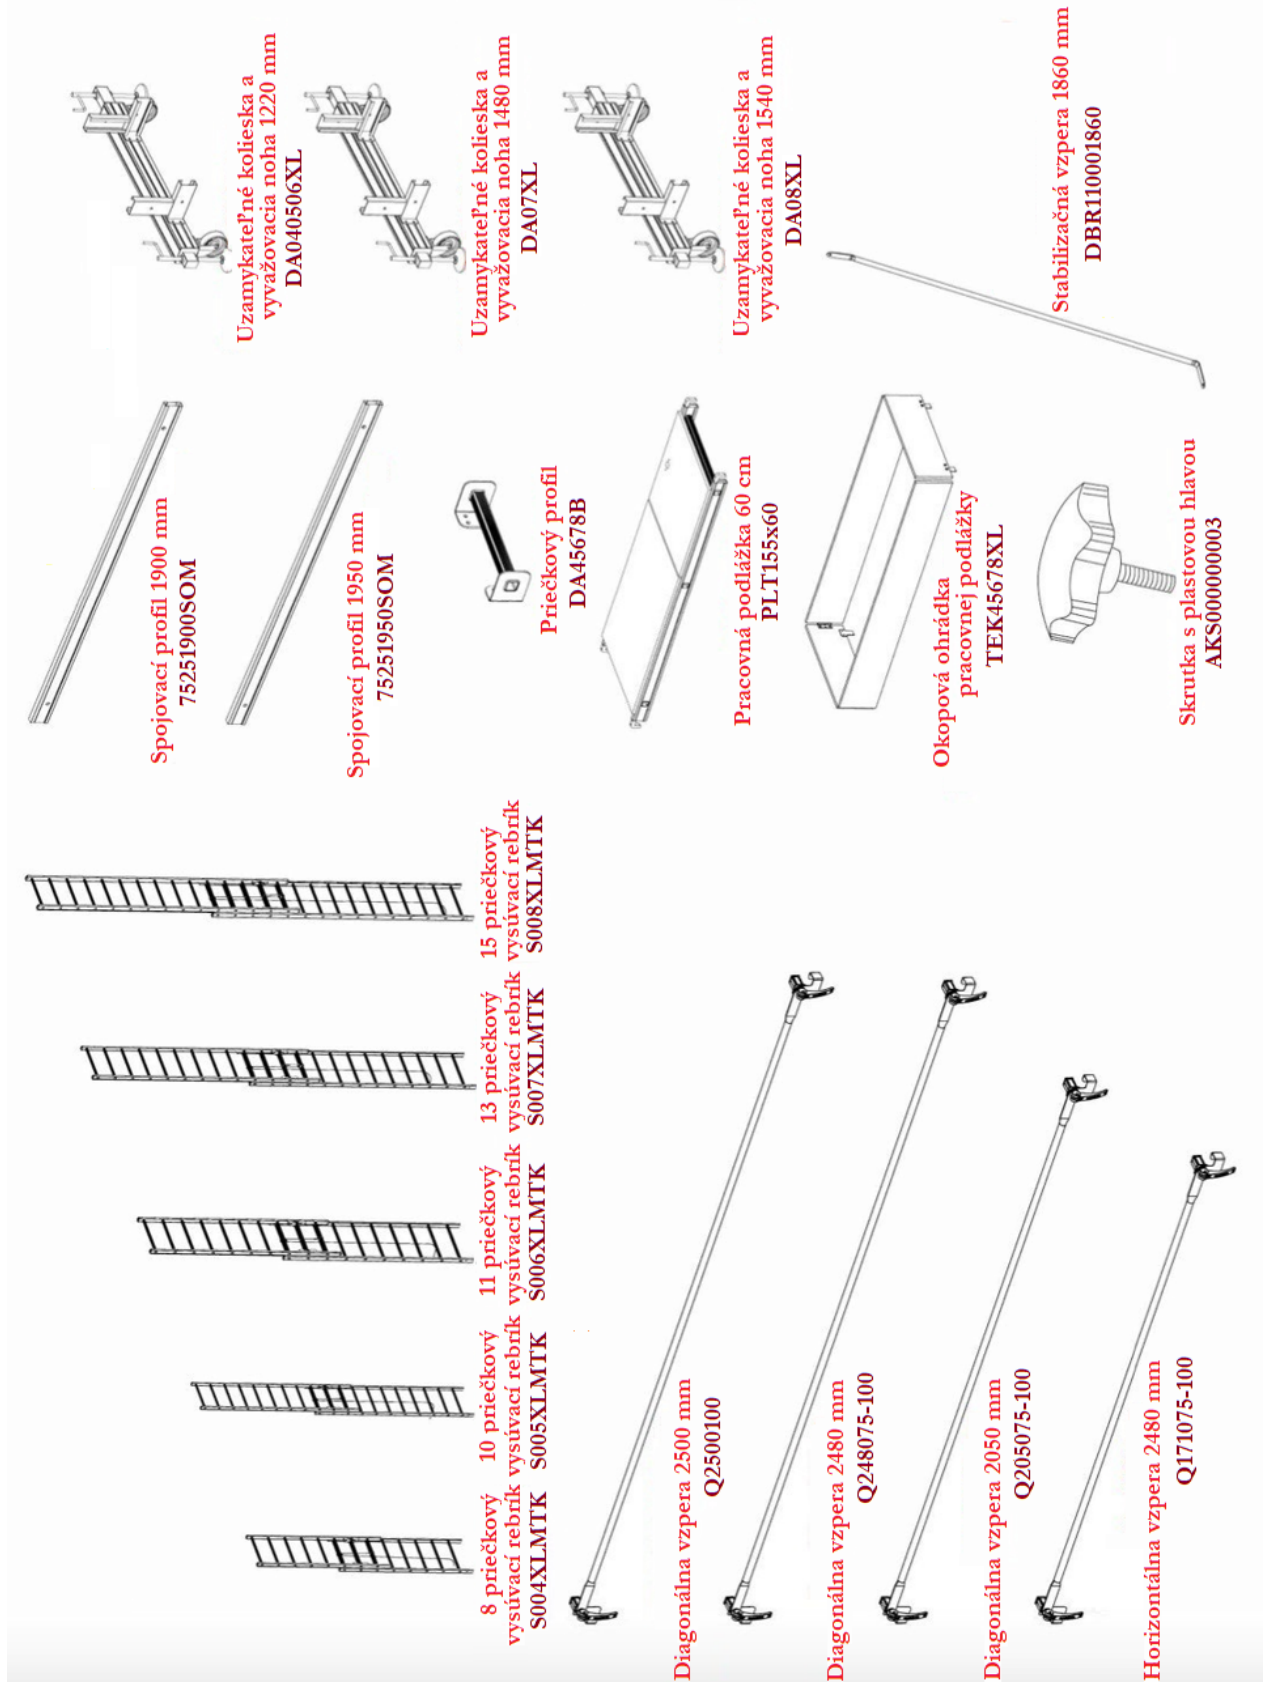


2.16. Štítky na hliníkovom lešení Telesafe XL


ÇAĞSAN[®]













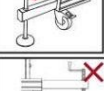



www.hot-fire.cz
+420 608 855 750
Příbor - Česká republika


ÇAĞSAN MERDİVEN
POZOR
LEŠENÍ POUŽÍVEJTE PODLE NÁVODU

Pokyny k montáži a použití musí být pečlivě dodržovány



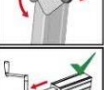


	
	
	
	
	
	
	
Nezvedejte kola nad zem	
	
Nevylézejte venkovní stranou.	



EN 1004

TS EN 1004-3-6,05/6,05-H2-XXXX



ÇAĞSAN MERDİVEN



Výška platformy
6,05 m.
Váha
153 kg.

Lešení Telesafe XL,
15 příček



8 6978 1711 5875 45

S008XL

EN 1004

TS EN 1004-3-6,05/6,05-H2-XXXX


www.hot-fire.cz

TeleSafe XL


3. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe XL

3.1. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S004 XL


(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska sa nesmú dostať nad zem). **(Obrázok 2)** Nasadte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe.

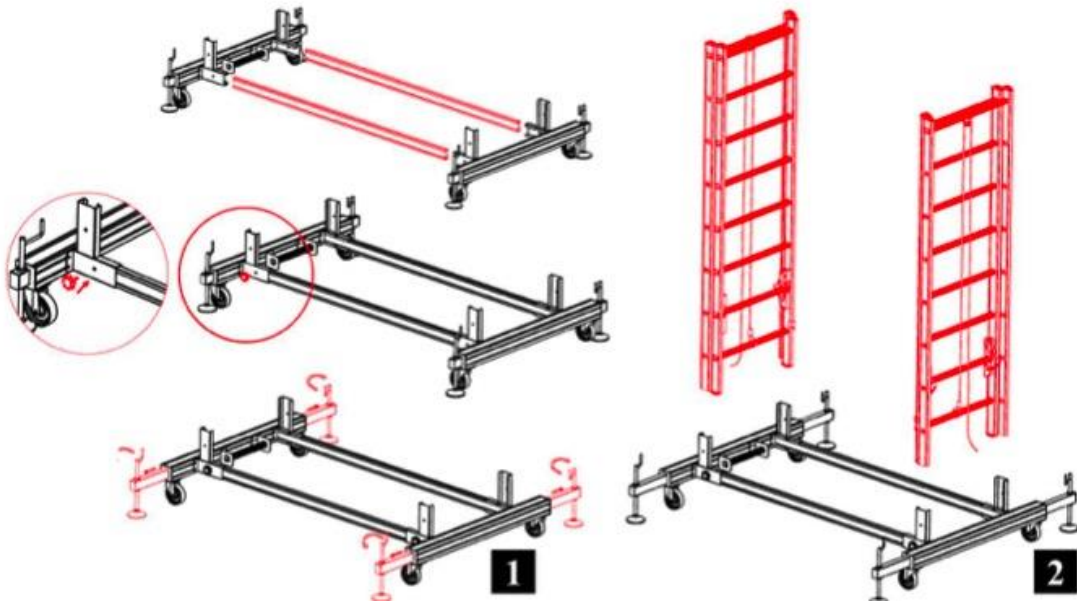


(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku **(Obrázok 4)**. Umiestnite pracovnú podlažku na červenú priečku.

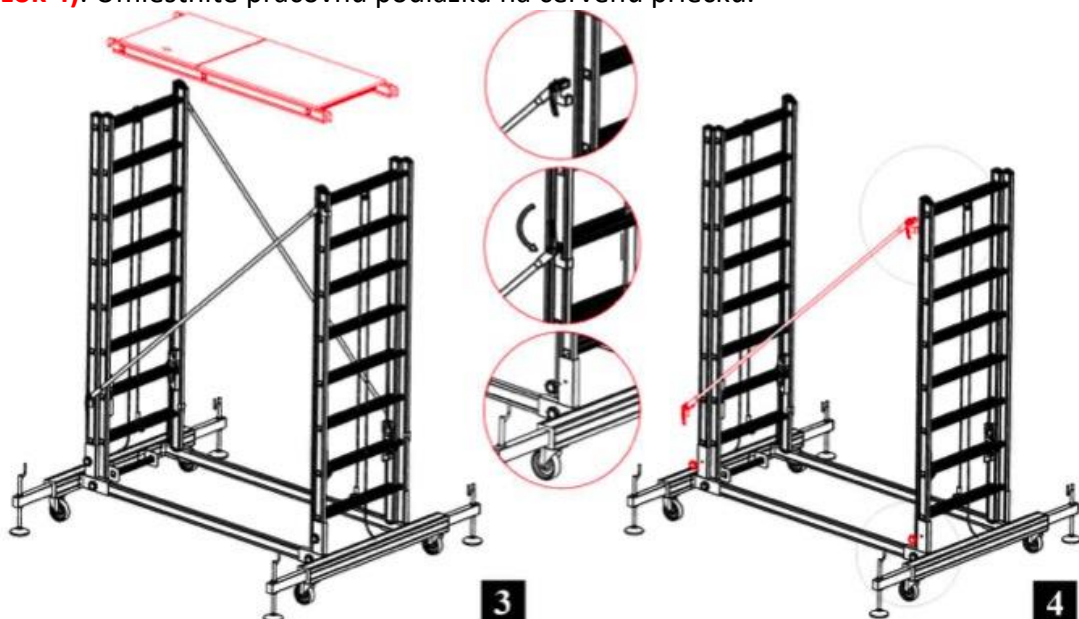

(Obrázok 5) Upevnite a zaistite vzpery (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán rebríkov a to do prvej a piatej priečky. **(Obrázok 6)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do šiestej, siedmej a ôsmej priečky).

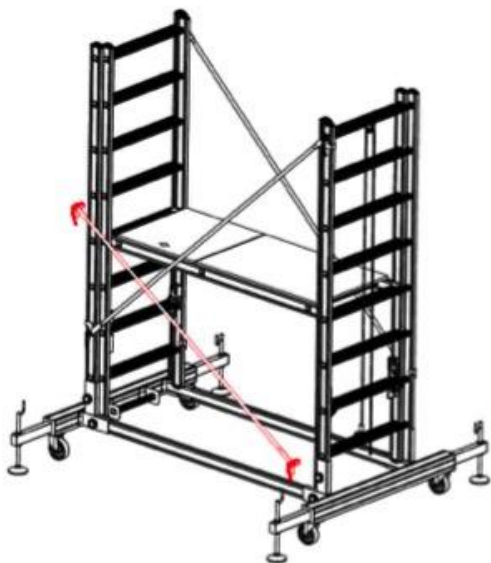


5

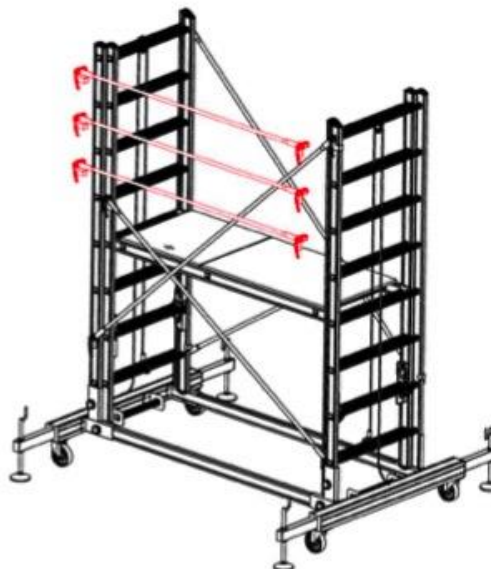


6

(Obrázok 7) Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlažky.

(Obrázok 8) Lešenie je pripravené na použitie.

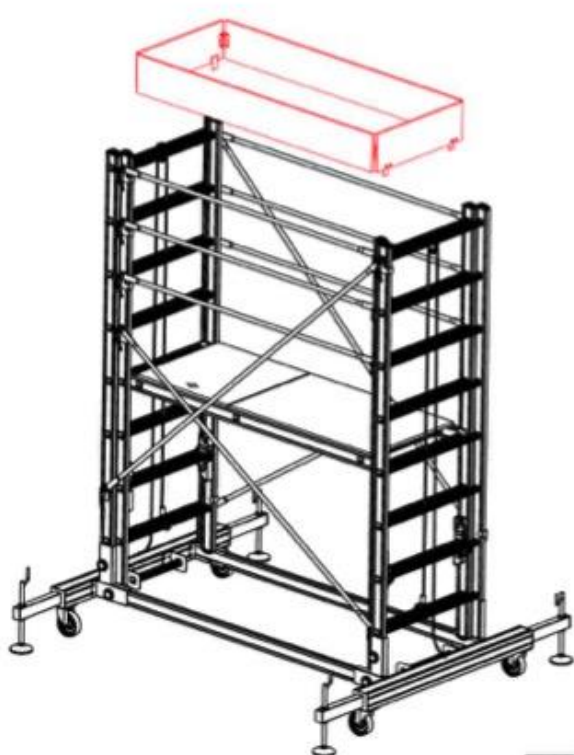


7

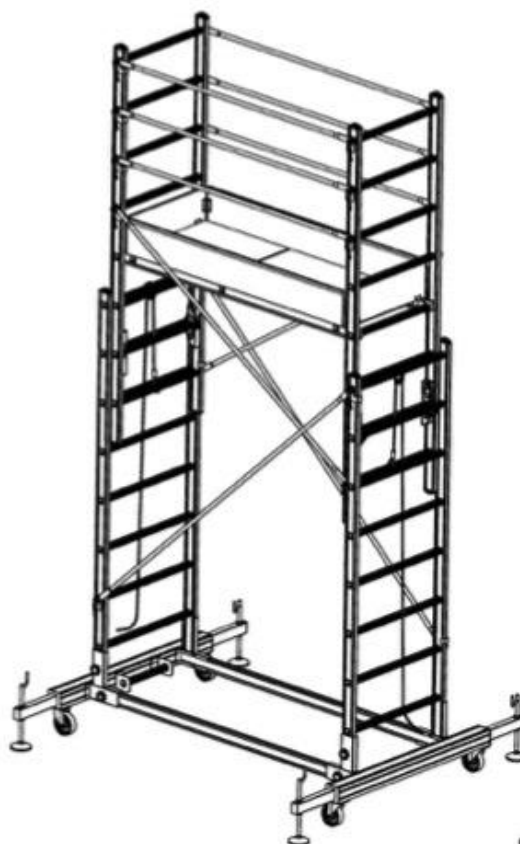


8

3.2. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S005 XL

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska sa nesmú dostať nad zem). **(Obrázok 2)** Nasadte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe.

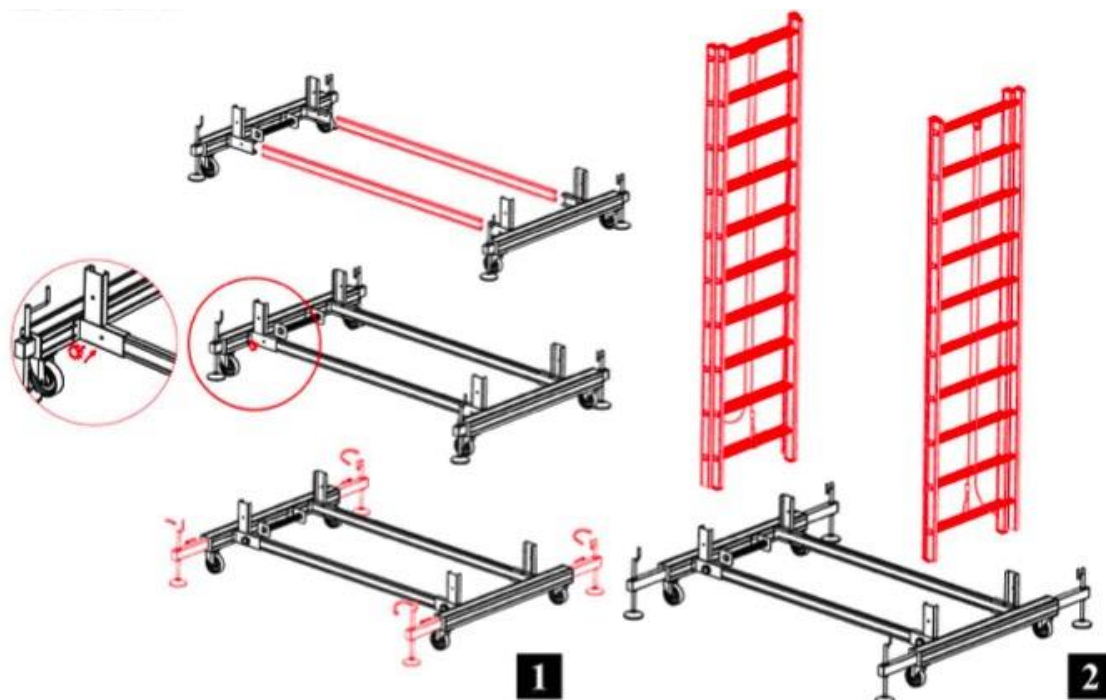


(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku. **(Obrázok 4)** Umiestnite pracovnú podlažku na červenú priečku.

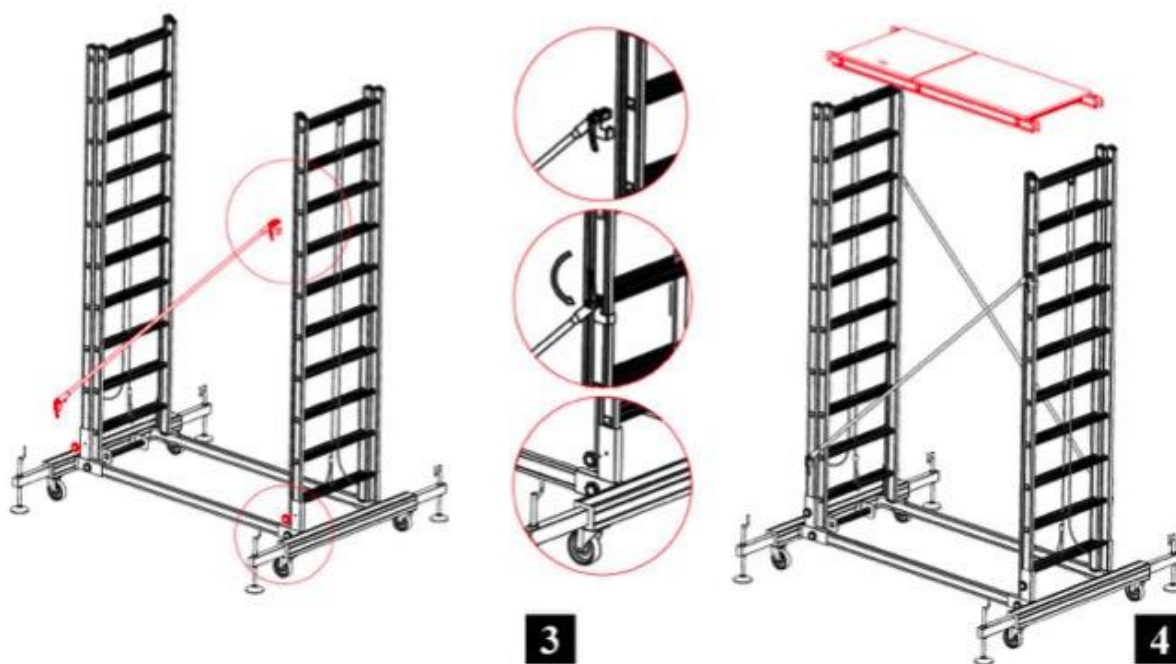

(Obrázok 5) Upevnite a zaistite vzpery (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán rebríkov, a to do tretej a siedmej priečky. **(Obrázok 6)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (2x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do prvej priečky). **(Obrázok 7)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do ôsmej, deviatej a desiatej priečky).


(Obrázok 8) Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlažky.

(Obrázok 9) Lešenie je pripravené na použitie.

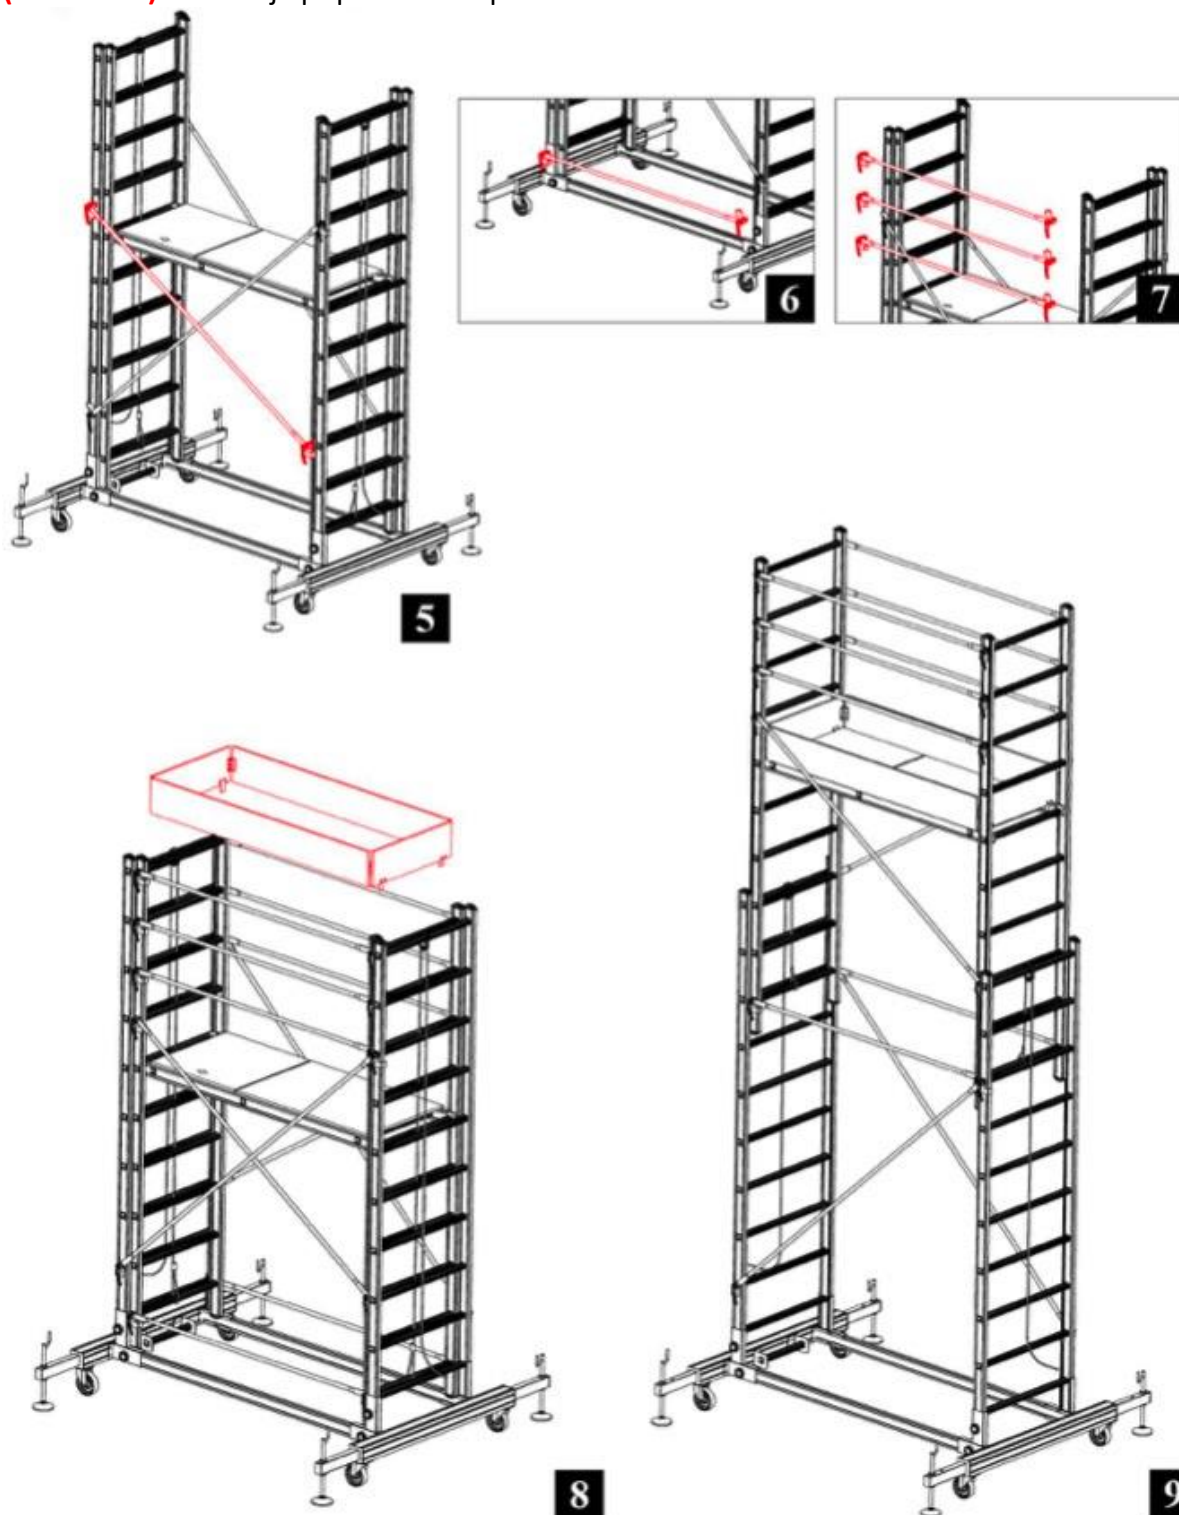


3.3. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S006 XL

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska sa nesmú dostať nad zem). **(Obrázok 2)** Nasadte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe.

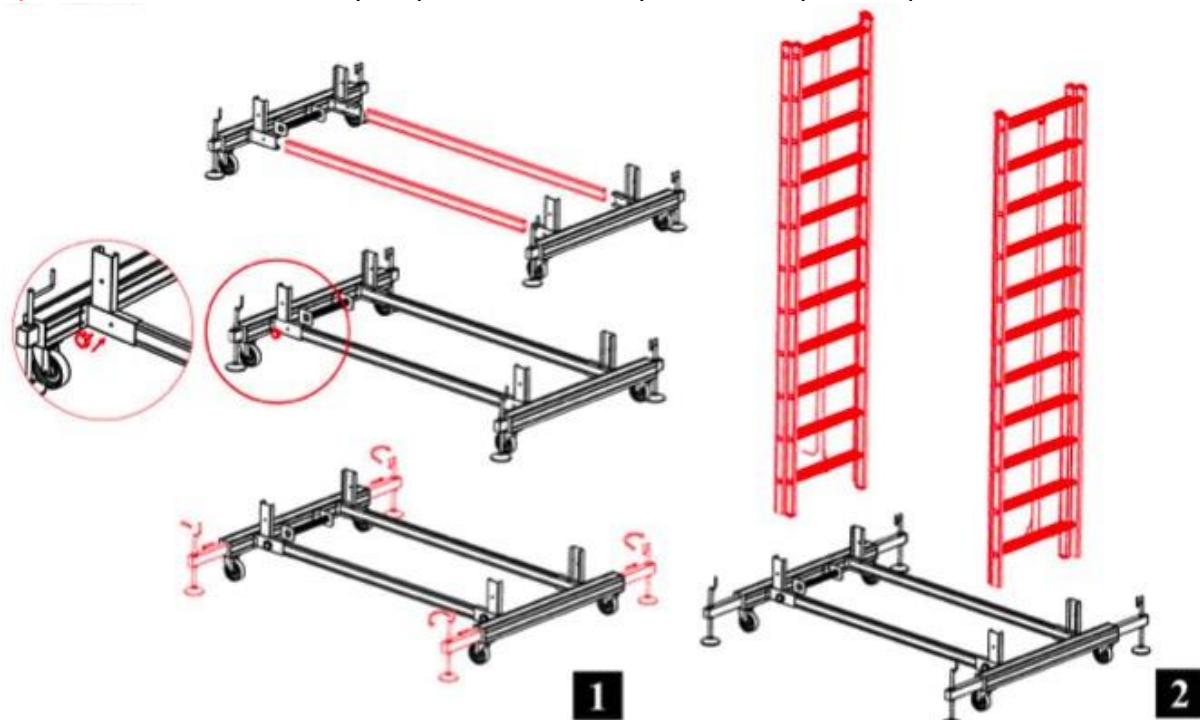


(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku. **(Obrázok 4)** Umiestnite pracovnú podlážku na červenú priečku.

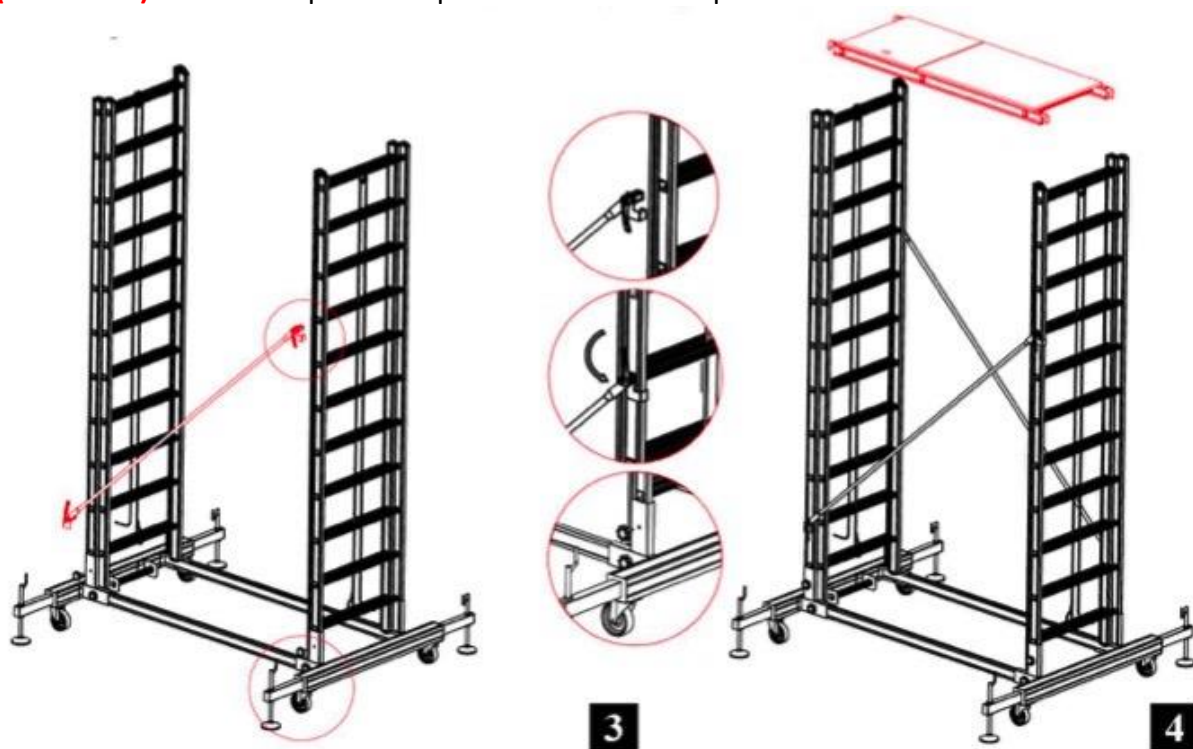

(Obrázok 5) Upevnite a zaistite vzpery (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán rebríkov, a to do tretej a siedmej priečky. **(Obrázok 6)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (2x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do prvej priečky). **(Obrázok 7)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do deviatej, desiatej a jedenástej priečky).


(Obrázok 8) Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlažky.

(Obrázok 9) Lešenie je pripravené na použitie.

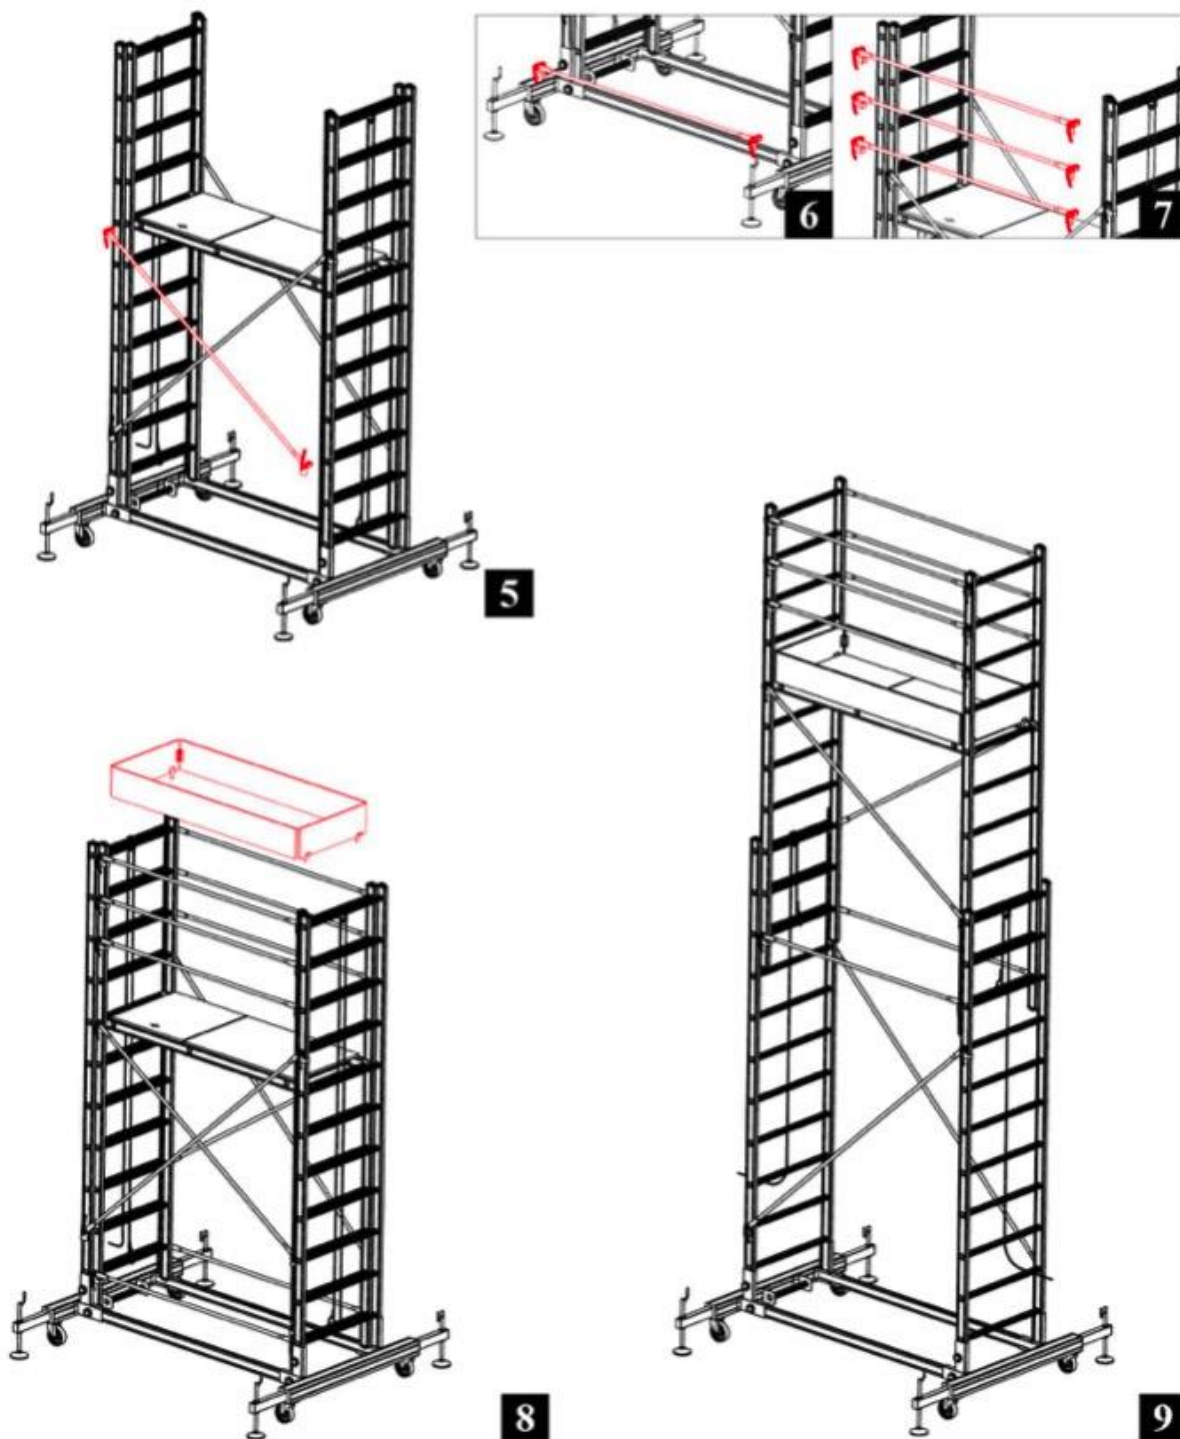


3.4. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S007 XL


(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska se nesmú dostať nad zem). **(Obrázok 2)** Nasadte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe.

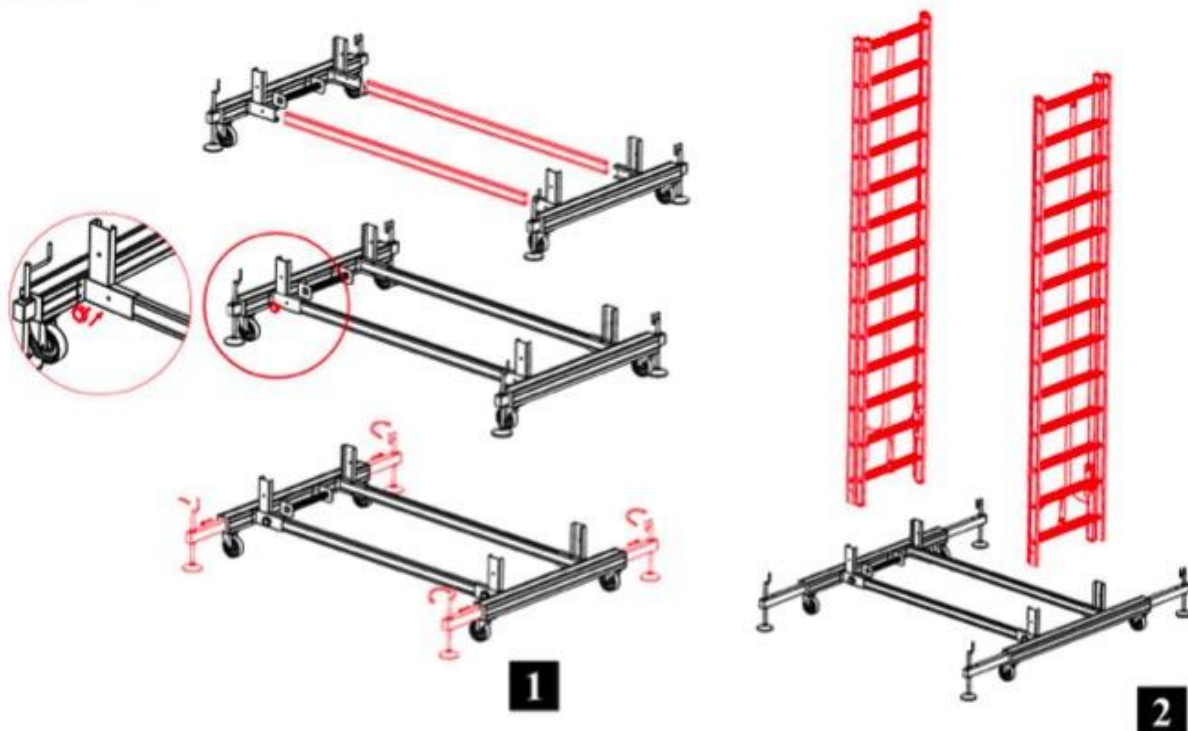

(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na štvrtú a desiatu vonkajšiu priečku. **(Obrázok 4)** Umiestnite pracovnú podlažku na červenú priečku.

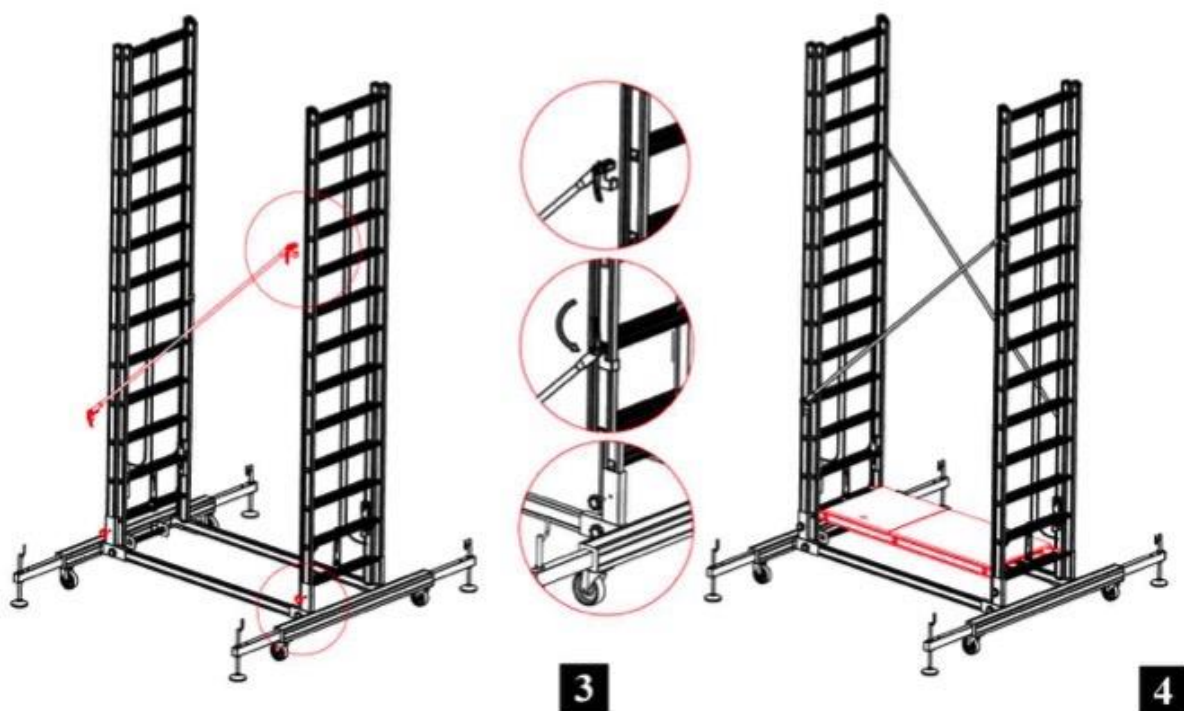


(Obrázok 5) Upevnite a zaistite diagonálne vzpery na oboch stranách (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán rebríkov a to do šiestej a desiatej priečky.
(Obrázok 6) Umiestnite druhú plošinu na červenú priečku. **(Obrázok 7)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (2x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do tretej priečky).
(Obrázok 8) Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do jedenástej, dvanástej a trinástej priečky). **(Obrázok 9)** Upevnite štyri kusy stabilizačných vzpier (186 cm) zo základne do rebríka. Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlažky.
(Obrázok 10) Lešenie je pripravené na použitie.

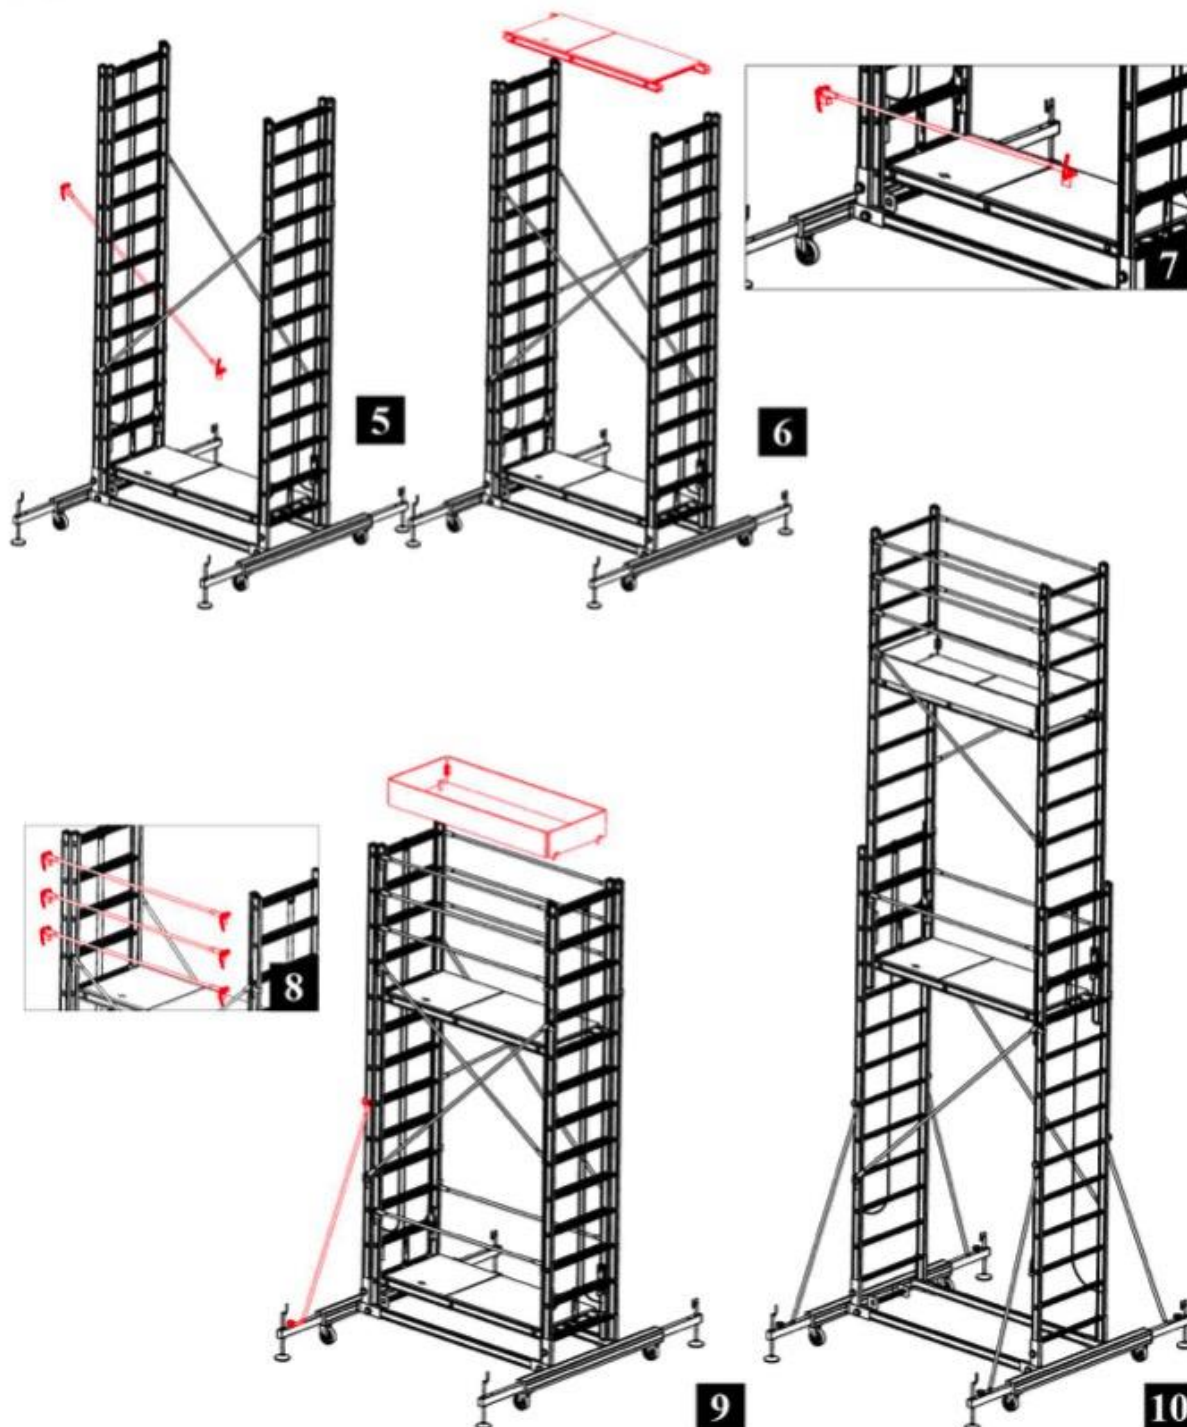


3.5. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S008 XL


(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska se nesmú dostať nad zem). **(Obrázok 2)** Nasadte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe.

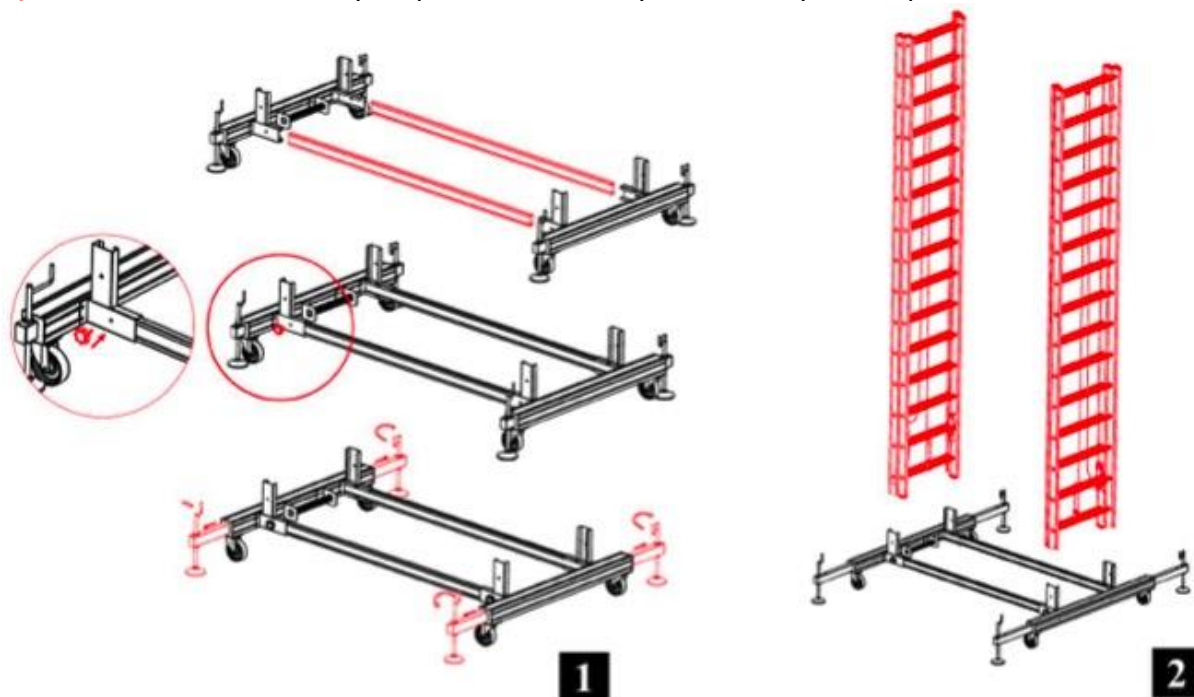


(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite a zaistite dlhé vzpery (4x250cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku a na deviatu a pätnástu vonkajšiu priečku. **(Obrázok 4)** Prvú pracovnú podlažku umiestnite na tretiu priečku.

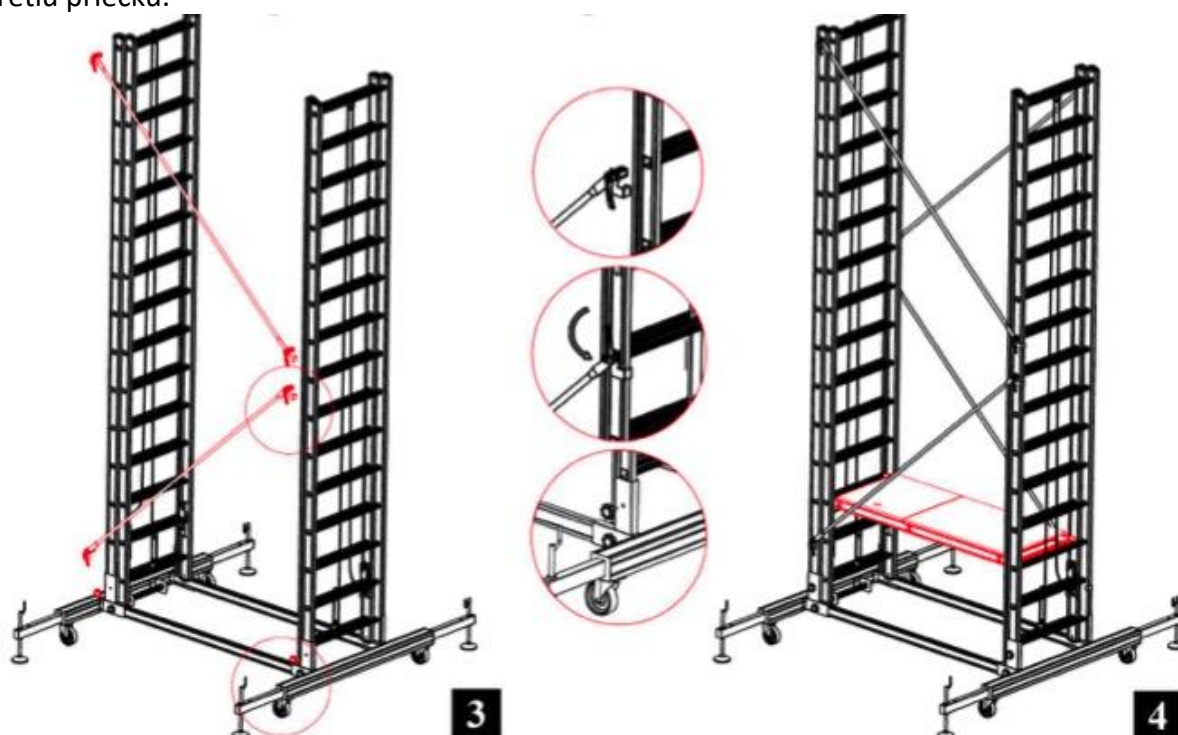



(Obrázok 5) Upevnite a zaistite diagonálne vzpery na oboch stranách (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán rebríkov a to do ôsmej a dvanástej priečky. **(Obrázok 6)** Umiestnite druhú plošinu na červenú priečku. **(Obrázok 7)** Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (8x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do štvrtej, piatej a šiestej priečky a trinástej, štrnástej a pätnástej priečky).

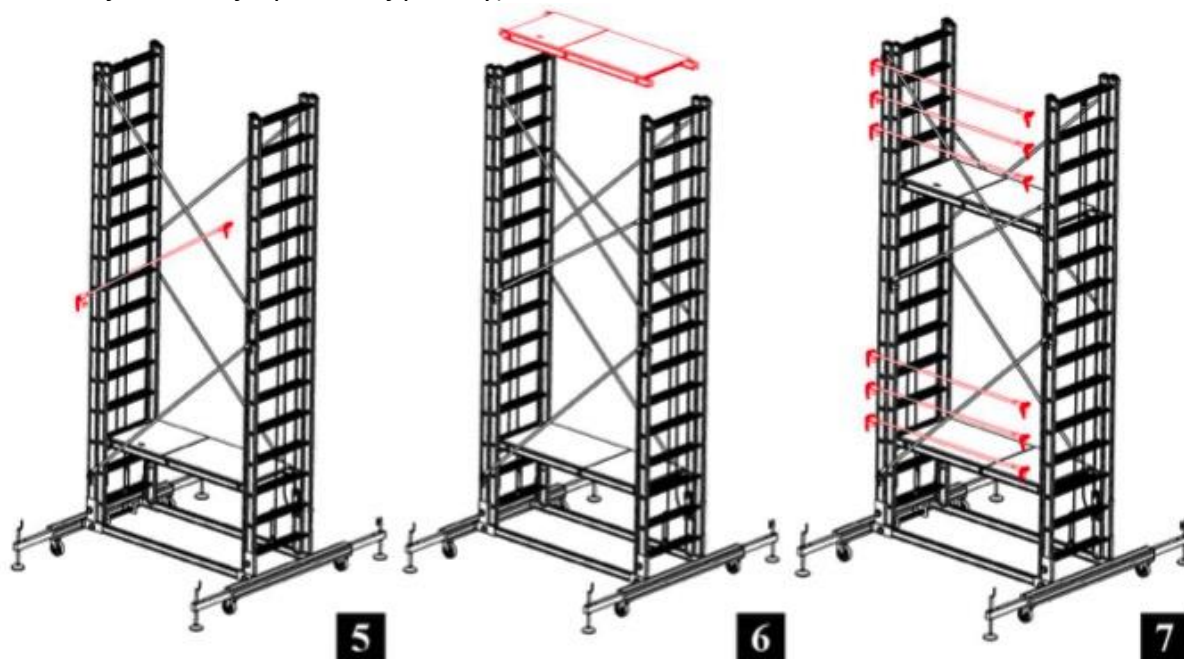


(Obrázok 8) Upevnite štyri kusy stabilizačných vzpier (186 cm) zo základne do rebríka. **(Obrázok 9)** Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlažky na hornú pracovnú podlažku. **(Obrázok 10)** Lešenie je pripravené na použitie.

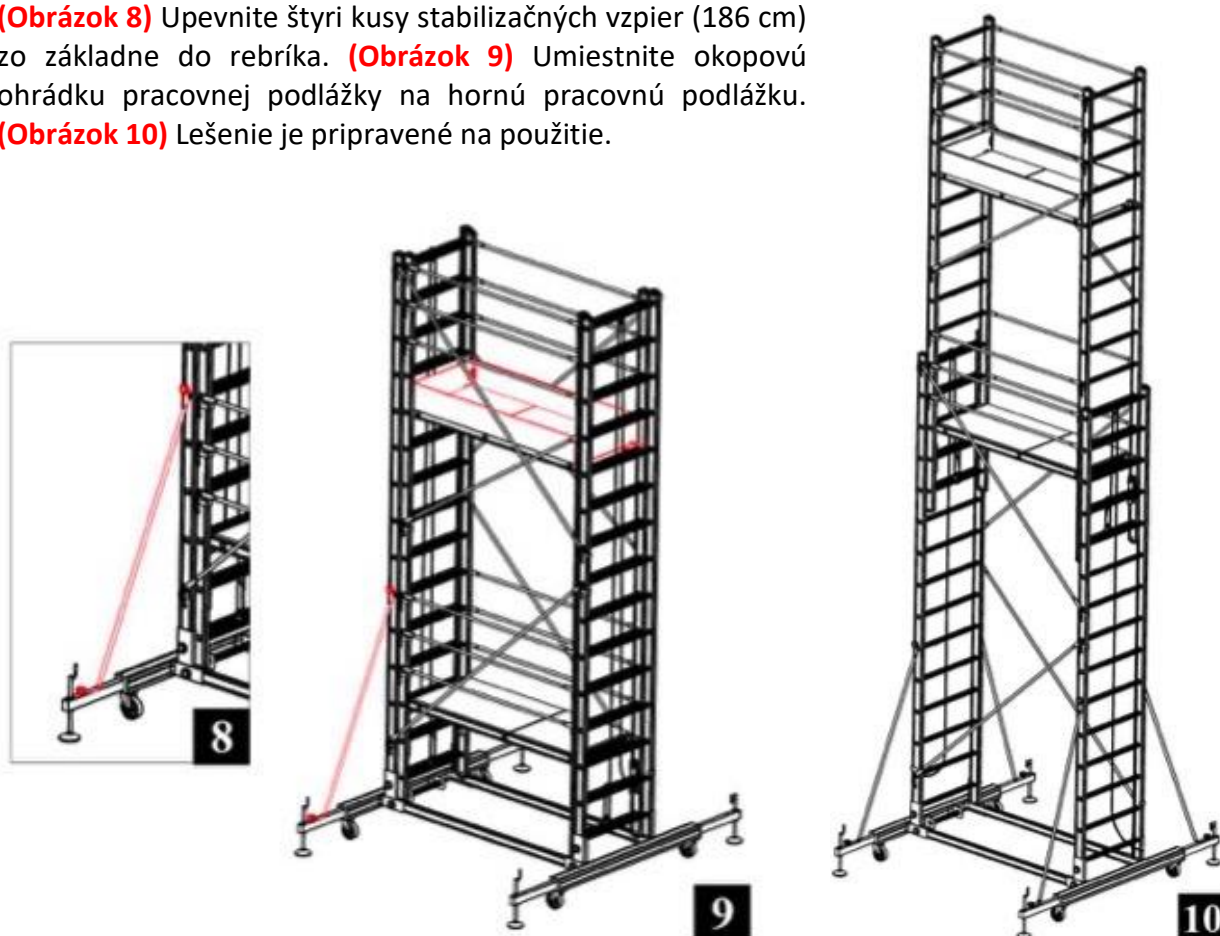

4. 3D obrázky hliníkového lešenia Telesafe XL

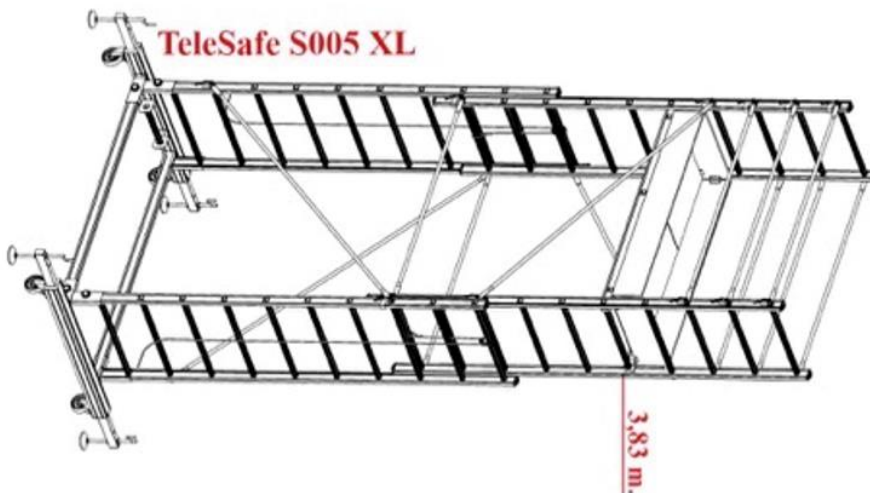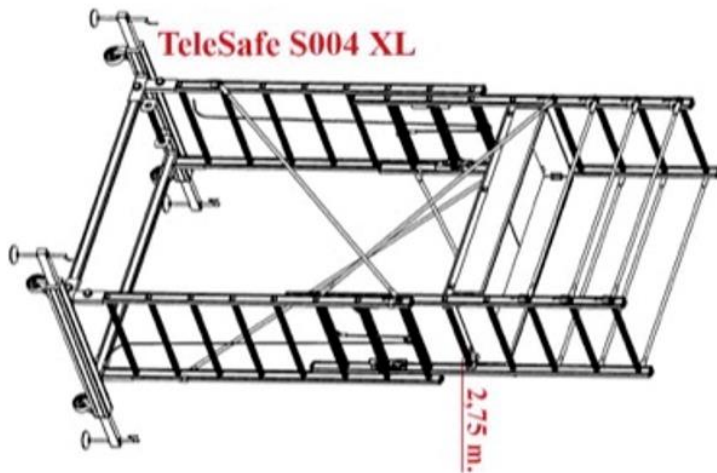

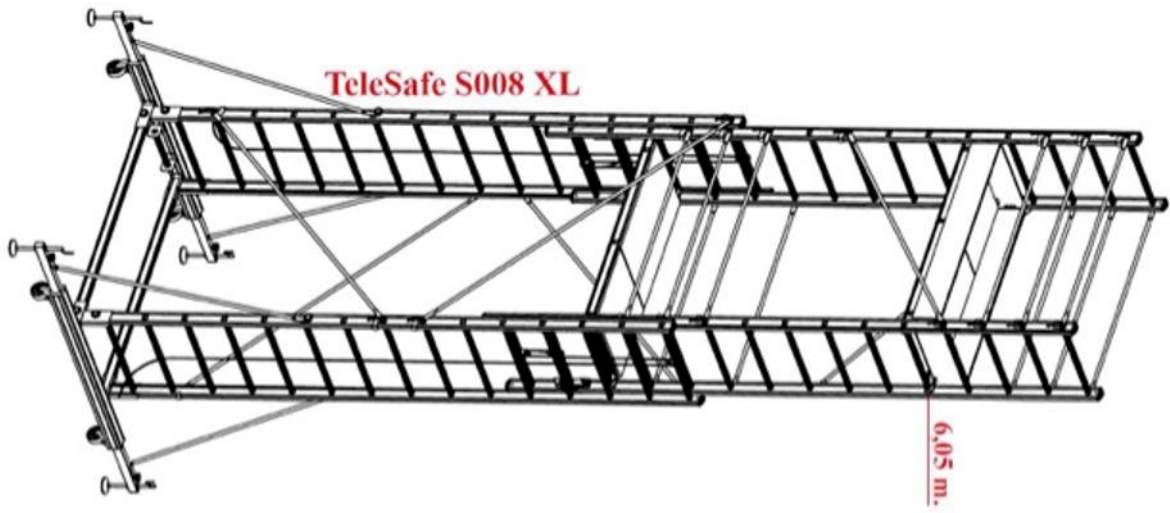

Miesto pre poznámky

